
FORZA PRESS FXP60T400

Fuerza máxima: 400 Toneladas - Longitud máxima: 6000mm

REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN

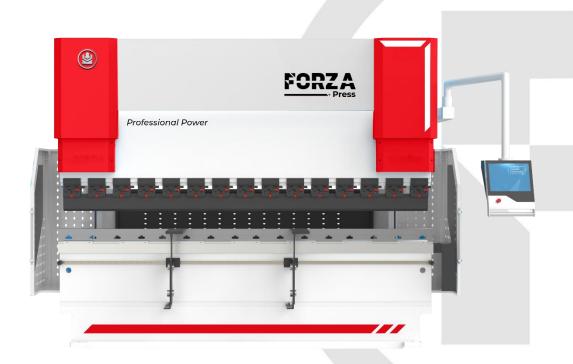



Contenido

| INTRO | ODUCCIÓN | 3 |
|--------|--|-----|
| | | |
| Listac | do de requerimientos para la instalación | 4 |
| Listac | do de requisitos a enviar al agente de cuenta | 7 |
| | IDICES | |
| | | |
| 1. E1 | fectos adversos por condiciones ambientales no adecuadas | ٠.٤ |
| 2. Di | istribución de máquina y periféricos | 9 |
| 3. Pi | iso recomendado para la instalación | .12 |
| | actos de Soporte Técnico | |

Elaborado por: Ing. Mateo Pérez Revisado y Aprobado por: Ing. Santiago Pineda



INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo detallarle al cliente los requisitos necesarios con los que debe contar para la instalación de la máquina FORZA PRESS FXP60T400

Buscamos mejorar el documento constantemente, cualquier discrepancia o duda háganos llegar sus comentarios al Área de Desarrollo: AQUÍ



FORZA Láser se reserva el derecho de la interpretación final de este documento, el cual está sujeto a cambios o mejoras sin previo aviso

REQUERIMIENTOS

1. Herramientas



2. Consumibles



3. Espacio físico



4. Instalaciones Eléctricas



5. Condiciones ambientales





Listado de requerimientos para la instalación.

1. Herramientas

| ELEMENTO | VALOR | NOTA | |
|-------------------------------|--|--|---|
| Rotomartillo | 1 | Perforación de agujeros para colocar canaletas FORZA. | |
| Mortero de Fraguado rápido | Resistencia de al menos 280kg/cm² (Ver apéndice 4) | Para rellenar volumen de los agujeros que realice el cliente para el anclaje de la máquina. (Ver apéndice 3) | |
| Escalera industrial | 1 | Escalera industrial de al menos 4 metros de altura | |
| Embudo | 1 | De un diámetro suficiente para el correcto vaciado del aceite | 7 |
| | | | |

2. Consumibles y accesorios

| ELEMENTO | VALOR | NOTA |
|---|------------|--|
| Aceite ISO 46 Hidráulico Mineral antidesgaste | 850 litros | Para reemplazar o recargar el tanque según el nivel o la calidad del aceite |
| Grasa de litio azul | ltarro | Para lubricar puntos específicos del equipo. |
| Aceite lubricante multiusos | 1 litro | Para las piezas móviles. |



3. Espacio físico y normativa de seguridad

| PARÁMETRO | VALOR | NOTA | |
|---|---|--|---|
| Espacio mínimo del lugar de trabajo | Ancho: 6.2 m Largo: 8.2 m Alto: 4 m | Se ha dejado 1 m por lado sobre la medida de la máquina para movilidad y 3 metros al frente del equipo para el ingreso del material. (Revisar apéndice 2) | |
| Condiciones ideales del piso | Dureza: 280 kg/cm² Inclinación: 0.2mm/m | La superficie tiene que ser plana y sin movimiento. Máximo 1 a 2 mm de variación vertical por cada 10 metros para garantizar una operación óptima. | |
| Perforaciones en suelo | Ancho: 20-40cm Profundidad: 60cm | Las distancias se encuentran en el apéndice 3. Para más información consulte el Manual de Montaje de su máquina. | |
| Dimensiones mínimas de la puerta para la entrada | Ancho: 3m Alto: 4.5m | Se debe considerar que la máquina llega semi ensamblada y que el montacargas necesita maniobrar para ubicarla en el lugar de trabajo. | |
| Ruta de ingreso | | Se debe disponer de un espacio suficiente desde la calle hasta el lugar de instalación para la maniobrabilidad del montacargas con la máquina. | |
| Ruta de almacenamiento y alimentación de planchas. | Depende del tamaño de la plancha. | Se requiere el suficiente espacio para cargar y almacenar planchas de hasta 6000mm de largo. Si son planchas pesadas, considerar el suficiente espacio para equipos de elevación y transporte. | |
| Lejos de trabajos que produzcan humo. | | Humo producido por otras máquinas como plasma u oxicorte. Para evitar que el polvo ingrese en las partes móviles de la máquina. | |
| Libre de vibraciones considerables | - | Si el lugar se ve afectado por vibraciones considerables durante el doblado, esto afectará la calidad del trabajo. | |
| Lejos de trabajos con fuego | | Las chispas producidas pueden quemar componente eléctricos o cables del equipo. | 4 |



4. Instalación eléctrica

| | PARÁMETRO | VALOR | | R | NOTA | |
|---|--|--|------------------|------------|---|--|
| Ī | | Breaker | V | /oltaje | | |
| | | 110A | 220VAC-3ph | | Se dimensiona en base a la | |
| | Interruptor | 100A | 250 | VAC-3ph | potencia pico de 36kW. Se recomienda que el interruptor | |
| | termomagnético (ITM) | 70A | 380 | VAC-3ph | tenga una altura de 1.5 a 1.75 metros desde el piso para que | |
| | | 60A | 440 | VAC-3ph | sea accesible. | |
| | | 50A | 480 | VAC-3ph | | |
| | | Hasta 60°C | Hasta 90°C | Voltaje | El dimensionamiento del | |
| | Calibre del cable que va | 3x1AWG | 3x3AWG | 220VAC-3ph | calibre de cable se realizó en base a la NOM-001-SEDE para | |
| | hasta el interruptor termomagnético | 3x2AWG | 3x4AWG | 250VAC-3ph | temperaturas máximas en el conductor de 60°C (Tipo:TW/UF) y 90°C (Tipo:THHN/THHW) respectivamente. | |
| | | 3x4AWG | 3x6AWG | 380VAC-3ph | | |
| | | 3x6AWG | 3x8AWG 3x8AWG | 440VAC-3ph | | |
| | | 3x6AWG | | 480VAC-3ph | ' | |
| | Capacidad total del transformador o subestación de la máquina | +1x8AWG Tierra Mínimo 70kVA | | | Para la alimentación de la máquina considerando el consumo de energía pico | |
| | Conexión a tierra física independiente (SPT) | Resistencia del suelo menor a 5 Ohm o que el voltaje entre neutro y tierra sea menor a 3 V | | aje entre | La tierra debe estar correctamente instalada para protección del equipo. | |
| | Distancia del conductor entre el ITM y máquina | Menor a 10 metros | | - | Si la distancia es mayor a 10 metros, el cliente será responsable del cableado y de la conexión del interruptor (breaker) a la máquina. | |

5. Condiciones ambientales


| PARÁMETRO | VALOR | NOTA |
|---------------------------|-------------|--|
| Ventilación | | El lugar donde se va a instalar el equipo de estar ventilado para disipar el calor producido por la maquina durante el trabajo. |
| Límites de temperatura | 10°C − 45°C | La temperatura no debe tener cambios significativos en el lugar de instalación ya que esto cambiará las propiedades del aceite. |



Listado de requisitos a enviar al agente de cuenta.

Es fundamental que se envíe al agente de cuenta las evidencias gráficas (fotos o videos) de los siguientes requisitos con los que el cliente debe contar, caso contrario no se podrá realizar la instalación de la máquina.

Enviar evidencias gráficas al agente de cuenta

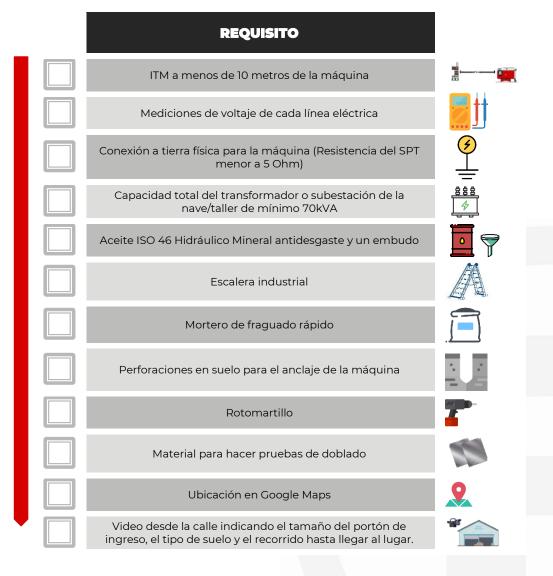



APÉNDICES

1. Efectos adversos por condiciones ambientales no adecuadas


Tabla 1.Efectos por condiciones ambientales no adecuadas.


| TECNOLOGÍA | TEMPERATURA | ALTITUD | HUMEDAD RELATIVA |
|---|--|---|---|
| Equipos Electromagnéticos /Eléctricos | El aumento de la temperatura puede provocar un aumento de la resistencia y disminución de eficiencia. | Disminución de la eficiencia en promedio 3-5% por cada 1,000 metros de altitud. | Aumento de la humedad puede afectar aislamientos y generar problemas de corrosión y cortocircuitos. |
| Equipos Electrónicos | Aumento de la temperatura puede afectar componentes electrónicos y disminuir rendimiento. | Disminución de la eficiencia en promedio 3-5% por cada 1000 metros de altitud. | Alta humedad puede afectar aislamientos y componentes, y causar problemas de corrosión. |
| Aceite Hidráulico | Mayor temperatura puede afectar las propiedades y desgastar el aceite mucho más rápido. | No se observa una disminución significativa en rendimiento debido a la altitud. | No se observa variaciones debido a la humedad. |



2. Distribución de máquina y periféricos

Dimensiones generales

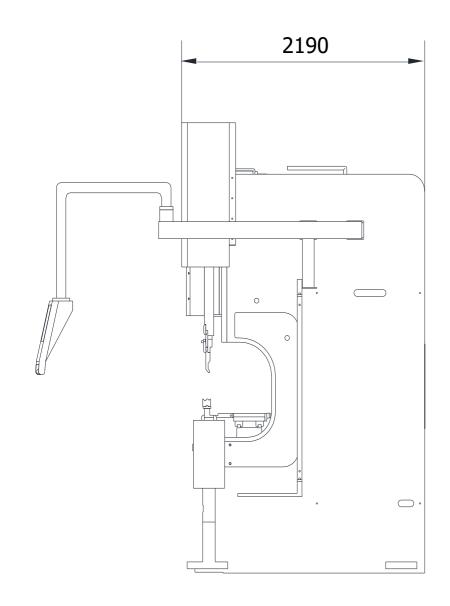


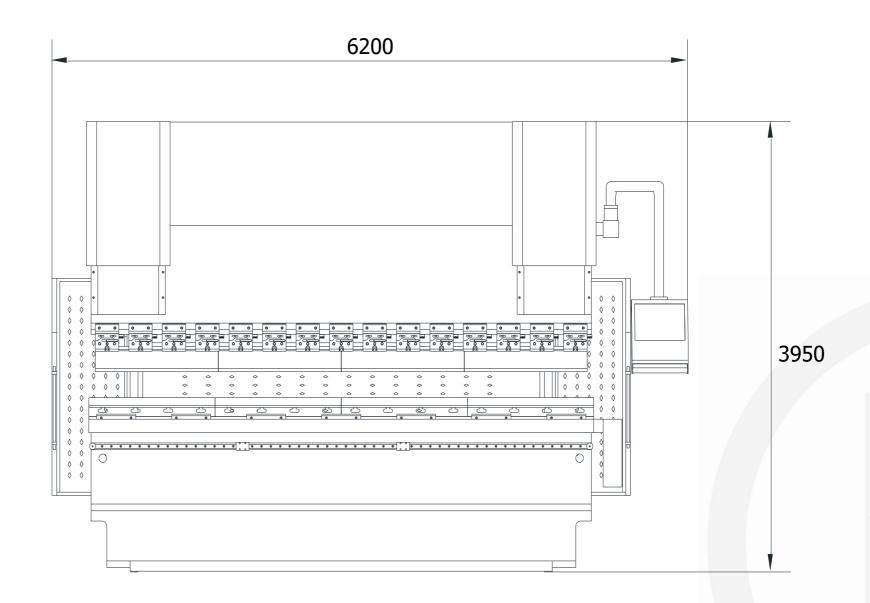

Requisitos de Instalación FXP60T400 Página 9 de 13




Espacio requerido para instalación

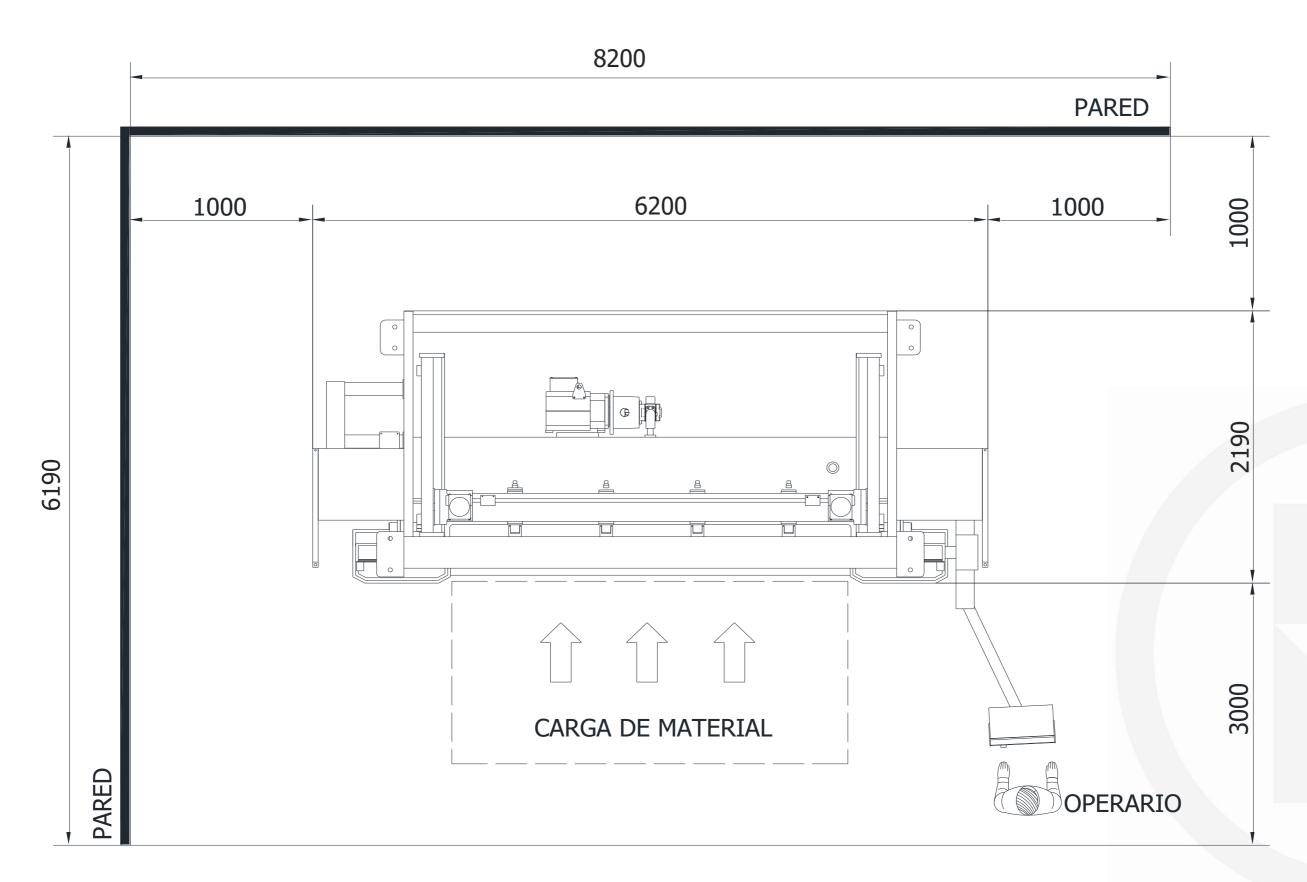


Requisitos de Instalación FXP60T400 Página 10 de 13



3. Montaje de la máquina en suelo

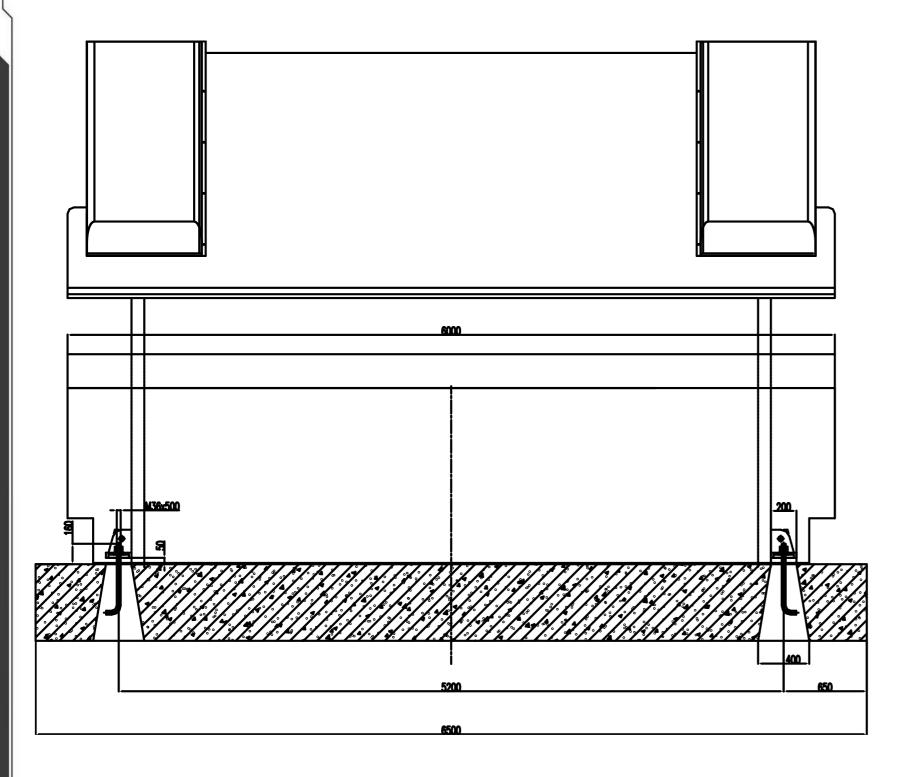

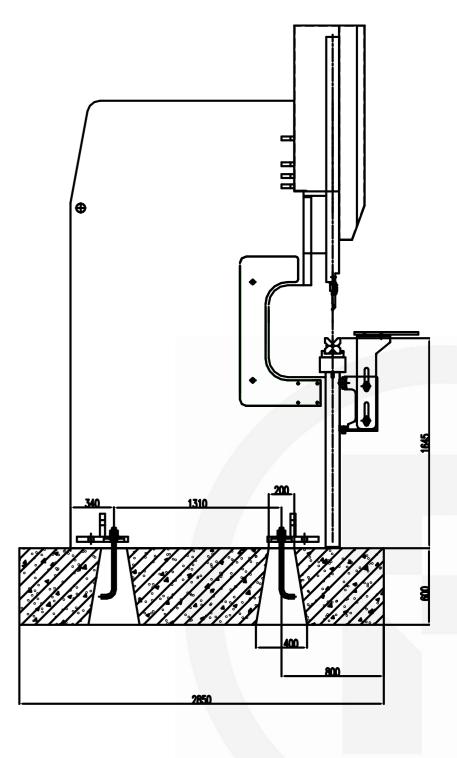




4. Piso recomendado para la instalación

| TIPO DE PISO | MATERIAL | ESPESOR (CM) | CAPACIDAD DE CARGA UNIFORME (KG/M²) | CAPACIDAD DE CARGA PUNTUAL (KG/CM²) |
|---|------------------------------|-----------------|---|---|
| Piso de Cemento Simple | Cemento | 5-10 | 1000-1500 | 150-300 |
| Piso de Concreto Simple | Concreto | 10-15 | 2000-3000 | 300-500 |
| Piso de Concreto Reforzado | Concreto + Reforzado | 15-20 | 3000-5000 | 500-1000 |
| Piso de Concreto Pretensado | Concreto Pretensado | 10-15 | 5000-8000 | 1000-1500 |
| Piso de Concreto con Fibra | Concreto + Fibras | 10-15 | 2000-4000 | 400-800 |
| Piso de Concreto Armado | Concreto + Rebar | 20-25 | 4000-7000 | 800-1200 |
| Piso de Concreto de Alta Resistencia | Concreto Alta Resistencia | 15-20 | 6000-9000 | 1200-2000 |

Para soportar adecuadamente la carga de la máquina, la resistencia del piso debe ser mayor que la carga por unidad de área de la máquina. Para mayor seguridad y durabilidad, es recomendable utilizar concreto con una resistencia significativamente mayor, como 4000 psi (280 kg/cm²) que es común para pisos industriales.



Contactos de Soporte Técnico

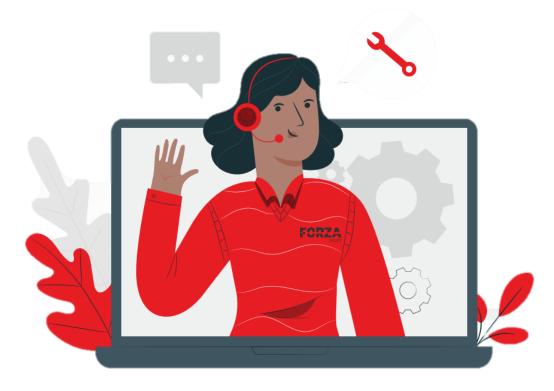

El servicio técnico de FORZA Laser está a su disposición para consultas técnicas:

Teléfono: + 593 99 328 3781

E-mail: support@forzalaser.com

Web: https://support.forzalaser.com

Buscamos mejorar el documento de forma constante, por lo que le solicitamos muy amablemente que nos informe de cualquier discrepancia que haya constatado con la máquina. Háganos llegar sus comentarios o sugerencias a nuestra Área de Desarrollo: **AQUÍ**

La FORZA PRESS está equipada con la versión del software más actual, así como con los documentos de software y hardware vigentes en el momento del embalaje.

Entre tanto, podría haber disponibles nuevas versiones de los documentos y del software. Para mantenerse siempre en el estado más actual, visite el área de soporte de nuestra página web: https://support.forzalaser.com/